


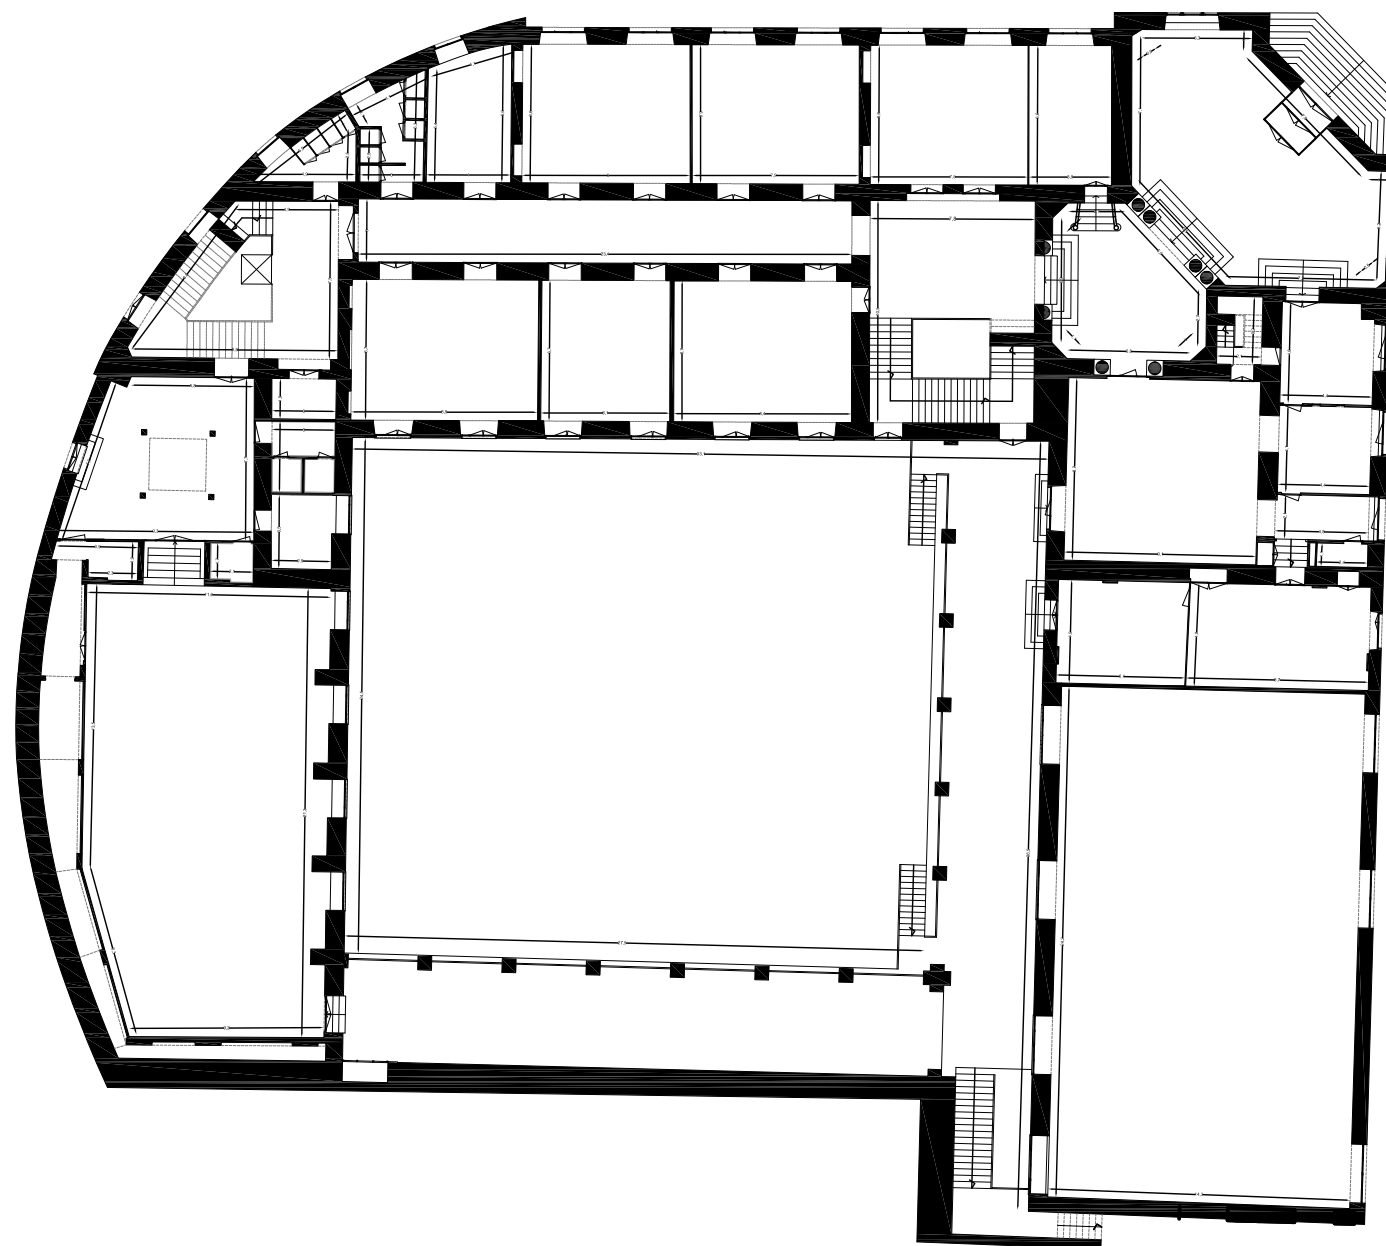

Piano 0




Carenze riscontrate

Sul solaio della corte e delle parti aggettanti si riscontra il classico fenomeno dello sfondellamento dei travetti dovuto, presumibilmente alle infiltrazioni delle acque meteoriche che ha accelerato il fenomeno di ossidazione delle barre.

Si prescrive una indagine conoscitiva del suddetto solaio al fine di caratterizzare la geometria e i materiali a mezzo di:

- endoscopia per la definizione dello spessore del solaio;
- sonreb per la caratterizzazione meccanica del cls travetti;
- prove durometriche per la stima della resistenza delle barre di armatura.

Tale indagine consentirà di poter calibrare gli interventi di ripristino del solaio.

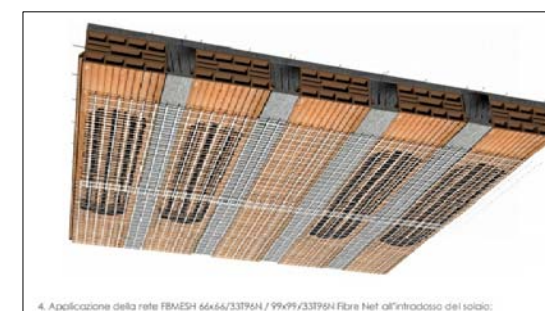

4. Applicazione della rete FRAMESH 64x64/33796N / 99x99/33796N Fibre Net all'introduzione del soio;