








E' presente un'apertura di luce pari a circa 2,80 mt con un architrave in c.a che poggia sulla parete muraria. Nell'area prospiciente è presente una orditura in travi di acciaio a sostegno del solaio esistente del tipo latero cementizio, le cui travi poggiano, lungo lo sviluppo su pilastri in muratura piena, mentre in corrispondenza degli appoggi sono incassate nella muratura.

Piano -1

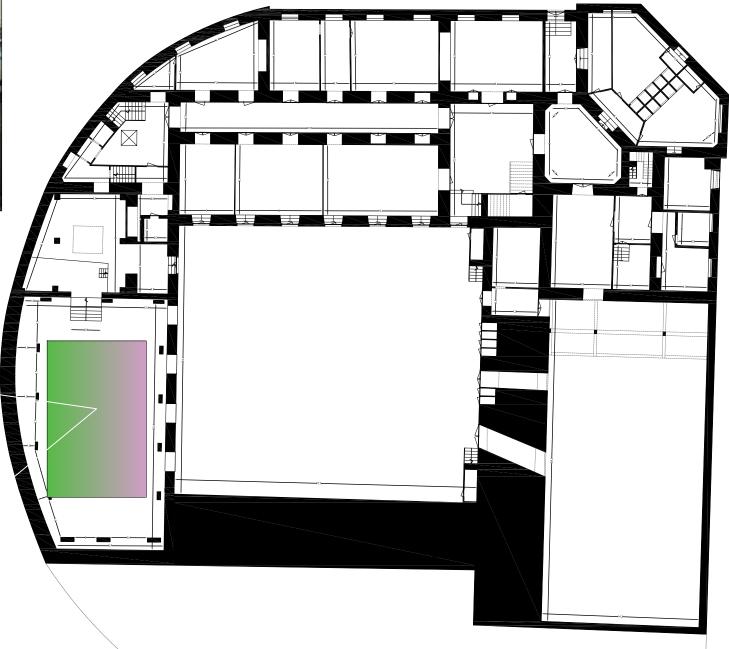

Carenze riscontrate

Atteso la luce e l'altezza del vano di ingresso si rende necessario la realizzazione di una cerchiatura a mezzo di colonne in acciaio vincolate alle pareti murarie e alla trave in c.a. Per quanto attiene alla struttura di supporto in acciaio al solaio, si rende necessario modificare i collegamenti in corrispondenza dei pilastri in muratura e soprattutto rettificare gli innesti delle stesse in corrispondenza degli appoggi.

Si prescrive una indagine conoscitiva del suddetto solaio al fine di caratterizzare la geometria e i materiali a mezzo di:

- endoscopia per la definizione dello spessore del solaio;
- sonreb per la caratterizzazione meccanica del cls travetti;
- prove durometriche per la stima della resistenza delle barre di armatura.

Tale indagine consentirà di poter calibrare eventuali interventi di ripristino del solaio.

Interventi strutturali

- Applicazione di rete in FRP all'intradosso del solaio.



